


Rapport d'intervention

Contexte

Donneur d'ordre	TSGI Claeys Comte
Contact Roofnow	Hugo Tassou – hugo@roofnow.fr – 06 80 81 32 06
Date d'intervention	07/05/2026
Adresse d'intervention	11 bis Cité Riverin, 75010 Paris
Ordre de service	----
Objet de l'ordre	Habillage zinc des poteaux et du fronton de la lucarne en façade - 6ème étage (logement Mme Coulot)

Bâtiment

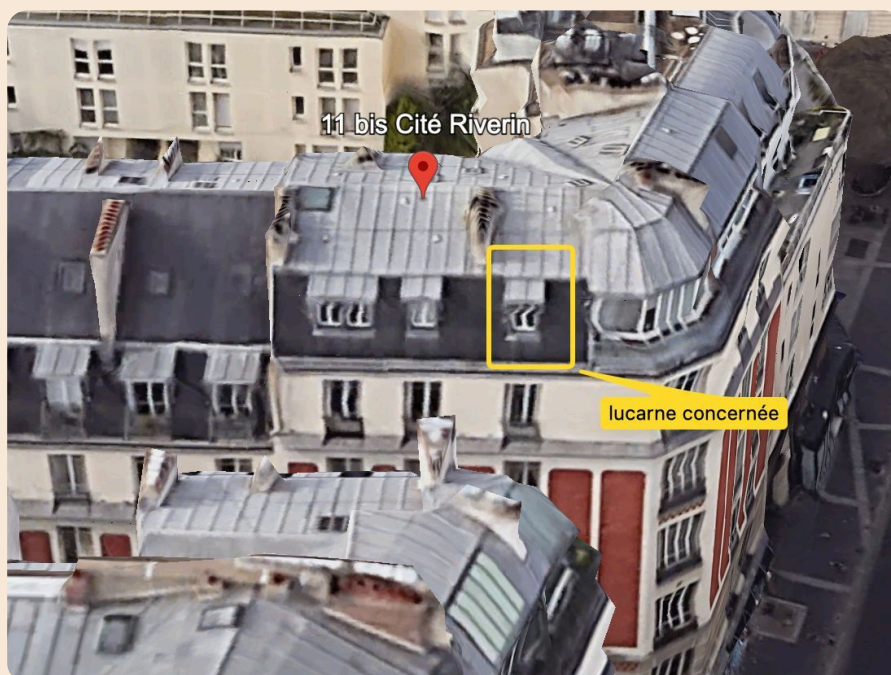

Détails de l'intervention

1. État avant travaux

Suite au rapport d'intervention transmis le 30/03/2026, la lucarne en façade du 6ème étage (logement Mme Coulot) présentait un habillage bois en état de dégradation avancée : peinture décollée et écaillée, bois à nu sur les poteaux latéraux et le fronton. Les joints de mastic au niveau du dormant étaient dégradés. Ces désordres étaient à l'origine des traces d'humidité constatées à l'intérieur du logement.



2. Accès et mise en place

L'intervention a été réalisée sur cordes, sans échafaudage, depuis un point d'ancrage en toiture.

3. Travaux réalisés

Des panneaux en zinc naturel ont été découpés et façonnés sur mesure pour les deux poteaux latéraux et le fronton de la lucarne. La pose a été réalisée avec un système de fixation permettant la libre dilatation du zinc, conformément aux règles de l'art de la couverture et zinguerie.

Les raccordements avec les éléments de toiture existants (ardoises, bavettes) ont été réalisés de façon étanche. La bande à rabattre en pied des poteaux (jonction lucarne / versant ardoise) a été reprise et rejointée au silicone.



4. Résultat

À l'issue de l'intervention, l'habillage zinc des poteaux et du fronton a bien été réalisé.

