

INFORMAÇÕES GERAIS

Este Manual Técnico fornece instruções essenciais para uso e manutenção adequadas deste produto. Em caso de dúvidas ou problemas com o produto ou ainda, para entender melhor este manual, entre em contato com o nosso Depto. Técnico.

Atenção


Treinamento específico prévio é indispensável para a utilização deste produto.

Elabore sempre um plano de resgate e/ou evacuação antes de qualquer atividade. Métodos específicos aumentam a margem de segurança nas atividades e trabalhos executados em altura.

ZONA LIVRE DE QUEDA (ZLQ)

É imprescindível que o usuário preste atenção ao espaço livre mínimo necessário por debaixo dos pés, com o objetivo de evitar o choque contra a estrutura ou o solo em caso de queda.

Como calcular a Zona Livre de Queda (ZLQ)

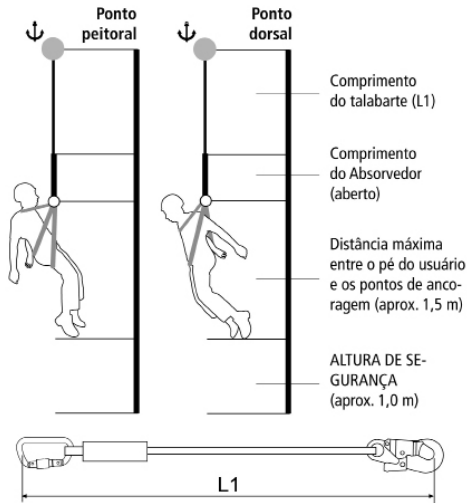

A medida de L1 deve compreender a extremidade interna de um conector ao outro do talabarte (com absorvedor fechado), conforme figura abaixo.

É impossível imaginar ou listar todas as possíveis formas erradas de utilização, por isso somente as recomendações expressas neste manual são permitidas. Para prolongar a vida útil e melhor utilizar este produto recomendamos ler, entender e seguir as instruções citadas abaixo.

RISCOS A INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO

Temperatura

Este produto deve ser utilizado em uma temperatura entre -40°C e +80°C.

Cortes e abrasão

Evite atrito em superfícies abrasivas e arestas cortantes durante o uso;

Produtos químicos

Todos os produtos químicos, materiais corrosivos e solventes podem ser perigosos, pois podem reagir com a matéria prima do produto. Em caso de dúvida ou contato com os mesmos, comunique-se com o nosso Depto. Técnico.

Exposição a raios UV

Apesar da alta resistência do poliéster à ação dos raios UV, recomenda-se não deixar este equipamento exposto aos mesmos além do tempo necessário para o trabalho.

Queda e impactos importantes - Descarte

Não utilize mais este produto após uma queda ou um impacto importante: mesmo que não existam sinais externos visíveis, uma deformação pode restringir sua operação, ou é possível que um desgaste interno tenha ocorrido, reduzindo portanto sua resistência.

AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO

Inspecção

Para maior segurança e controle de seu equipamento, recomendamos que seja elaborada uma ficha de inspecção para cada produto.

A inspecção deste produto deve compreender:

- Costuras: atenção a fios soltos ou desgastados;
- Fitas: atenção a cortes, desgastes por abrasão, danos ocasionados por uso, por calor, produtos químicos etc;

- **Cor:** verifique a perda da coloração das fitas, o que pode ser motivo determinante para descarte do produto, mesmo que íntegro.
- **Peças metálicas:** atenção a pontos de oxidação, desgastes e fissuras.

Recomendamos que as inspeções sejam feitas **PERIODICAMENTE**.

A Ultra Safe disponibiliza um modelo de Ficha Completa de Inspecção de Equipamentos. Faça o download em www.ultrasafe.com.br

ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

No transporte e na armazenagem, observe as seguintes condições:

- Conserve-o em sua embalagem original ou em sacolas ou mochilas (não estanque)
- Identificado
- Limpo
- Seco
- Em local arejado
- Sob temperatura ambiente
- Protegido do sol ou fontes diretas de luz
- Protegido de substâncias corrosivas ou agressivas
- Longe do solo, principalmente cimento
- Nunca coloque peso sobre o equipamento

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Para conservar seu produto e manter sua vida útil, recomendamos que lave **SEMPRE** o seu equipamento e principalmente quando este for utilizado em ambientes agressivos (ambientes salinos, exposição a gases e outros).

A transpiração excessiva do corpo também pode danificar gradativamente as partes metálicas deste equipamento. Este é mais um motivo para que o mesmo seja lavado periodicamente.

Limpeza

Os produtos têxteis devem ser lavados e enxaguados à mão somente com água limpa abundante (temperatura máxima: 30°C) e com uma escova macia, se necessário.

Secagem

Na fase inicial da secagem pode se utilizar um pano branco limpo (sem qualquer interferência química) para a retirada do excesso de água e posteriormente deixe secar lentamente à sombra, em local bem ventilado, longe de quaisquer fontes diretas de calor.

MANUTENÇÃO, MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO

Toda e qualquer modificação, alteração ou reparo sem anuência do fabricante são terminantemente proibidas, implicando no cancelamento da Garantia e isenção de responsabilidade da Empresa sobre o produto.

VIDA ÚTIL

O tempo de vida útil, sem uso, é de **5 anos** a partir da data de fabricação para equipamentos têxteis e componentes metálicos. Esta vida útil tem validade para aqueles equipamentos que respeitem as recomendações de conservação estabelecidas no Manual do Produto na NR35, especificamente no que se refere à inspecção dos EPI e à Nota Técnica N° 176/2016/ CGNOR/DSST/SIT no que se refere à responsabilidade do empregador de avaliar o desgaste do EPI e de seus componentes.

GARANTIA

Este produto segue a Política de Garantia disponível no site Ultra Safe. Caso queira acionar a garantia contra defeitos de fabricação ou manutenção do seu equipamento entre em contato com sac@coraxsafety.com.br

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação.

Estão excluídos desta garantia:

- Desgaste normal
- Modificações ou retoques
- Mau armazenamento
- Falta de manutenção e limpeza
- Utilizações para as quais este produto não está destinado
- Oxidação por salinidade, transpiração do corpo, armazenamento com o equipamento ainda úmido ou molhado.



Cinturão tipo paraquedista / abdominal

TORINO LOCK

CA: 45639

- Cinturão paraquedista/abdominal Torino Lock Tamanho 1 USC0023LK001
- Cinturão paraquedista/abdominal Torino Lock Tamanho 2 USC0023LK002
- Cinturão paraquedista/abdominal Torino Lock DE Tamanho 1 USC0023LKDE01
- Cinturão paraquedista/abdominal Torino Lock DE Tamanho 2 USC0023LKDE02

Atende

ABNT NBR 15.836/2020

ABNT NBR 15.835/2020

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.



Ultra Safe é uma marca



Corax Indústria, Comércio e Serviços de Materiais de Segurança EIRELI

CNPJ: 11.781.768/0001-66

Rua Ricardo Cavatton, 171
05038-110 São Paulo SP Brasil
Tel.: 55 11 3613-2929

www.ultrasafe.com.br

TORINO LOCK



CARACTERÍSTICAS

Material têxtil

Confeccionado em fitas de poliéster de alta tenacidade

Acolchoado na cintura e perneiras

Air Mesh - fibra sintética de alta resistência à tração e atrito, proporciona respirabilidade e toque macio.

Thermo Form® - espuma de densidade progressiva, proporciona conforto e respirabilidade, evitando o acúmulo de umidade.

Fivelas

Conjuntos de fivelas automáticas de engate rápido confeccionadas em aço (com opção de revestimento dielétrico)

Anéis metálicos em D para posicionamento

Confeccionados em aço estampado (com opção de revestimento dielétrico)

Carga de ruptura: 22 kN

Localizados nas laterais, são pivotantes, o que permite posicioná-los para frente, facilitando o engate de talabartes.

Conector

Confeccionado em aço

Porta equipamento (alças) – Carga máxima: 2 kg

(NUNCA use este ponto para ancoragem. PERIGO DE MORTE!)

Porta material (anel plástico) – Carga máxima: 2 kg

(NUNCA use este ponto para ancoragem. PERIGO DE MORTE!)


Pesos e dimensões

TAMANHO 1

Cintura: ≤100 cm Pernas: 50 a 65 cm Peso: 2062g

TAMANHO 2

Cintura: 95 a 120 cm Pernas: 60 a 75 cm Peso: 2162g

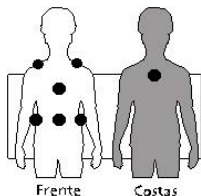

7 pontos de ancoragem

1 dorsal e 1 peitoral
Utilizados para a conexão de trava quedas ou talabarte para restrição de quedas (recomendamos talabartes com absorvedor de energia)

1 anel ventral

Deve ser utilizado para suspensão

2 laterais

Devem ser utilizados em conjunto para trabalhos com talabartes de posicionamento

2 ombros

Não utilize a os pontos laterais e ventral para retenção de queda

Matéria prima não agressiva


Este equipamento é confeccionado com matéria prima que não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.

INDICAÇÃO DE USO

Para restrição e retenção de quedas em trabalhos realizados em altura, resgate, permanência em suspensão, posicionamento e movimentação vertical (ascensão e descensão por corda).

MODO DE UTILIZAÇÃO

Imagens ilustrativas

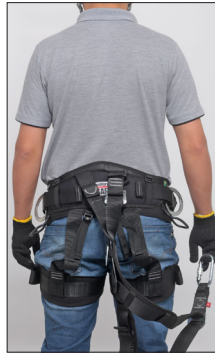

Vista as perneiras, posicionando os anéis e alças à frente do corpo;

Posicione a cintura na altura do ponto ilíaco do corpo;

Ajuste as duas fivelas da cintura de forma que fiquem bem reguladas e seguras;

Ajuste as duas fivelas das perneiras de forma que fiquem seguras e confortáveis.



Vista o suspensório passando-o pela cabeça.



Conecte e feche o mosquetão na alça superior juntamente com a alça inferior (cintura);



Ajuste as fivelas (dorsal e peitoral) do suspensório para que fiquem bem reguladas e seguras. Se precisar, ajuste as fitas reguláveis traseiras das perneiras para maior conforto; Passe pelo passador plástico as sobras das fitas para que não interfiram na atividade.



SIGNIFICADO DAS MARCAÇÕES (ETIQUETAS)



Indicativos dos pontos de ancoragem contra queda

- A** Etiqueta A (tecido)
Indica os pontos de ancoragem contra queda
- Letra A**
Localizada no espaldar no ponto dorsal



Etiqueta indicadora de queda

Auxilia a inspeção do equipamento; indica a necessidade de descarte do produto; e em caso de dúvida consulte o fabricante.

PRECAUÇÕES

- É fundamental que um ponto de ancoragem confiável seja utilizado. O dispositivo de ancoragem deverá ser projetado de forma que, dentro das condições de uso mais adversas, o usuário seja capaz de realizar a atividade de risco com a garantia de um fator de segurança 2 para todo o sistema.
- Considere **SEMPRE a Zona Livre de Queda (ZLQ)** Vide tópico no verso deste manual;
- Utilize os 2 anéis laterais **SEMPRE** simultaneamente, nunca utilize apenas um dos pontos laterais. Risco de danos a coluna em caso de queda!
- Utilize o ponto ventral **APENAS** para suspensão, **NUNCA** utilize o ponto ventral como retenção de queda!
- Considere sempre que o sistema pessoal de proteção contra queda seja de tal forma projetado que uma força de impacto menor do que 6 kN será gerada no trabalhador na ocorrência de uma queda.
- Nunca se desconecte da estrutura;
- Ajuste de maneira adequada todas as fitas, fivelas e mosquetões e monitore-os durante a execução do trabalho;
- Inspeccione periodicamente seu EPI;
- Sempre duplique seus sistemas de segurança contra quedas;
- Em caso de qualquer tipo de avaria o produto deve ser inutilizado;
- Análise ou descarte o produto em caso de queda ou impacto violento, desgaste por abrasão, mudança de coloração devido a raios UV;
- Rupturas internas não aparentes podem provocar uma diminuição da resistência limitando seu funcionamento;
- Terra e areia são elementos abrasivos e quando penetram nas costuras e fitas do cinturão podem reduzir gradualmente a resistência de suas fibras internas;
- Lave sempre que necessário seus equipamentos têxteis;
- Em Trabalhos de posicionamento repetitivos, rotineiros ou prolongado, o apoio lombar pode prevenir lesões relacionadas a riscos ergonômicos.
- Leia com atenção os tópicos no verso deste manual.

COMPATIBILIDADE COM OUTROS EQUIPAMENTOS

Utilize este cinturão apenas os Talabartes e Travaquedas testados e aprovados pelas normas NBR ABNT para equipamentos para trabalho em altura relacionadas a cada tipo de equipamento. Os equipamentos permitidos para uso em conjunto com o cinturão estão relacionados em seu respectivo CA. Consulte a documentação.

Utilize apenas conectores que atendam as normas NBR ABNT 15837

TRAVA QUEDA

UST50041000TRAVA QUEDA STEEL BLOCK AÇO 8mm
UST50041B000TRAVA QUEDA STEEL BLOCK AÇO 8mm AB

TRAVA QUEDA RESTRÍÇÃO

USTR50001000TRAVA QUEDA RESTRÍÇÃO CABO DE AÇO

TALABARTE CONTRA QUEDA

USL0052A5600TALABARTE SDE DUPLO MGO56
USL0052C0000TALABARTE SDE DUPLO MGO110
USL0053A5600TALABARTE SDE UNICO MGO56
USL0053U0000TALABARTE SDE UNICO 1,5M CHOCK

TALABARTE RESTRÍÇÃO

USL0052X0000TALABARTE DUPLO CODA

TALABARTE DE POSICIONAMENTO

USL005420000TALABARTE GIRO 2M
USL005430000TALABARTE GIRO 3M
USL005450000TALABARTE GIRO 5M
USL00542AE00TALABARTE GIRO 2M ALV EMBUTIDA
USL00543AE00TALABARTE GIRO 3M ALV EMBUTIDA
USL00545AE00TALABARTE GIRO 5M ALV EMBUTIDA
USL410402000TALABARTE GIRO CORD 2M
USL410403000TALABARTE GIRO CORD 3M
USL410405000TALABARTE GIRO CORD 5M